


Доработка сим-инжектора

На некоторых моделях сим-инжекторов (арт. 1957, 1958), выпущенных ранее января 2023 была замечена проблема - сим-карта не определяется в слоте инжектора.

Дефект является гарантийным, оборудование подлежит отправке в СЦ.


В случаях, когда отправка в СЦ невозможна, есть вариант самостоятельного решения проблемы.

Для этого необходимо вставить два тонких изолятора между лотками сим-карты и печатной платой, как это показано на рисунке ниже:

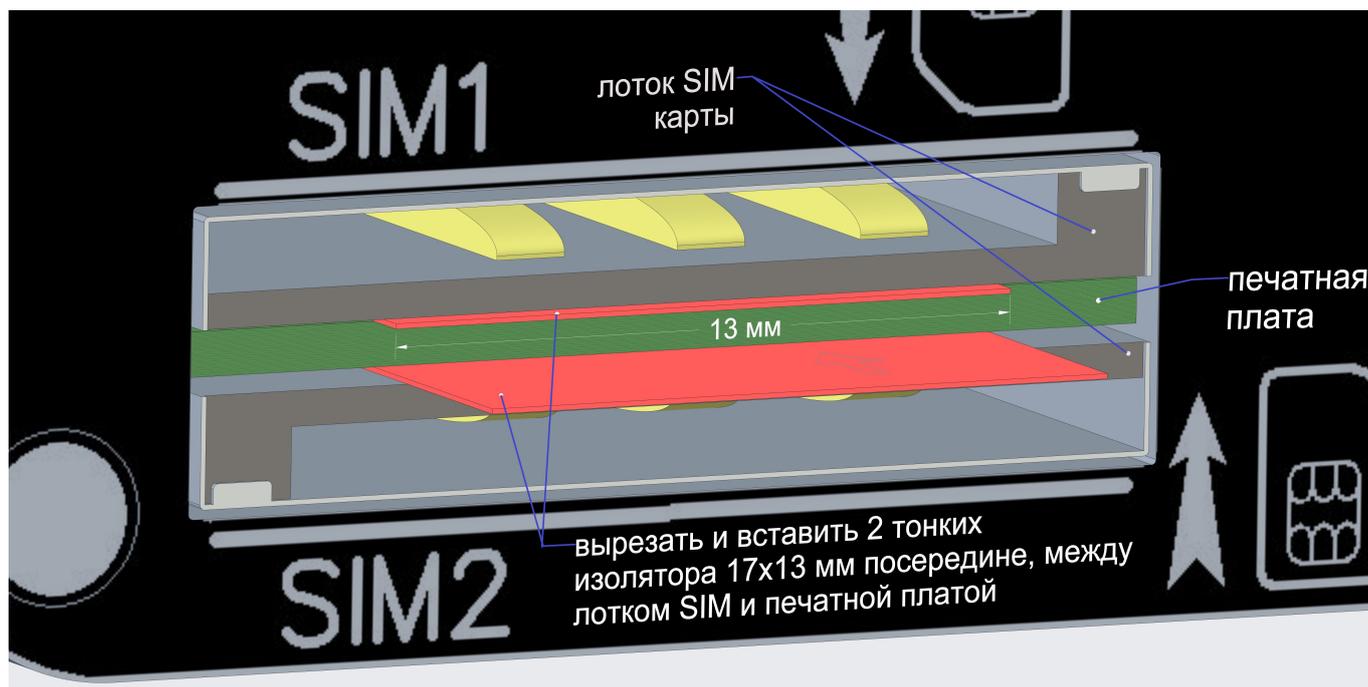

В качестве изолятора может подойти пленка для печати на принтере (можно приобрести один лист в типографии) или склеенный в два слоя полиамидный скотч.



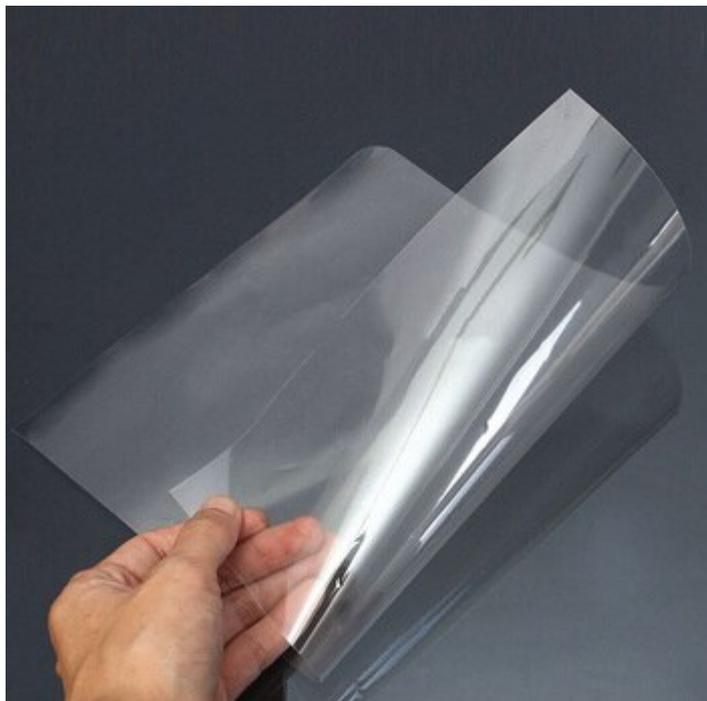

From:
<https://wiki.glschnklx.ru/> - kroks

Permanent link:
<https://wiki.glschnklx.ru/routery/remont/dorabotka-sim-inzhektora>

Last update: **2026/01/13 10:54**

